
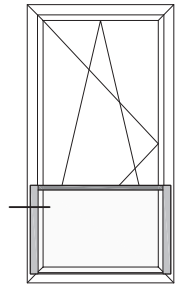





VERARBEITUNG
PROCESSING

1. Bohrungen Ø6 für Fixierungsschraube mit Bohrer Ø4 auf Rahmenprofil übertragen.
 2. Bohrungen Ø3,5 für Glasträger bohren und Glasträger anschrauben. Glasauflage und Abstandhalter einkleben.
 3. Grundprofil mit Fixierschrauben am Blendrahmen anschrauben und Bohrung Ø 9mm auf den Rahmen übertragen
1. Holes Ø6 for fixing screw transmitted with drill Ø4 to frame profile.
 2. Drilling Ø3,5 and fix glass support. Fix glass pad and spacer.
 3. Basic profile screw with locking screws on the frame and transmit hole Ø 9mm to the frame



Profilbefestigung vertikal
profile attachment vertical

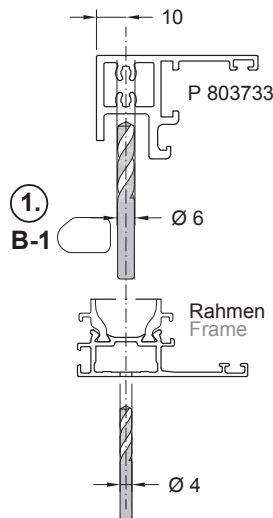

Alle Schrauben mit Sicherungslack sichern
Secure all screws with locking varnish

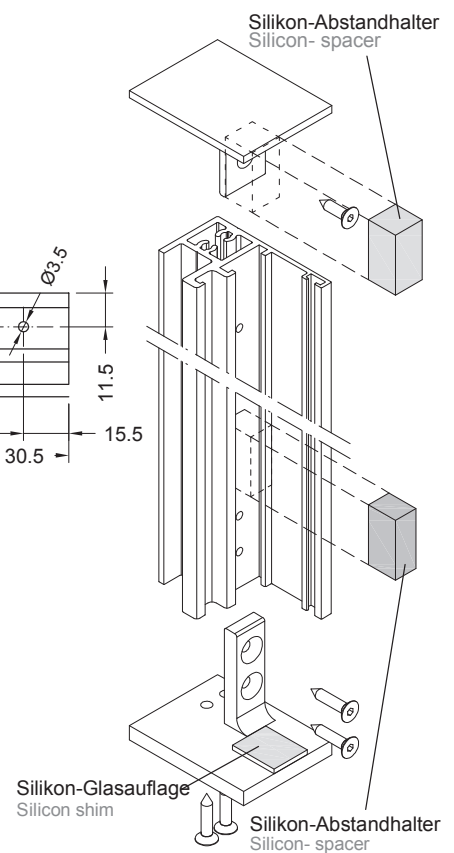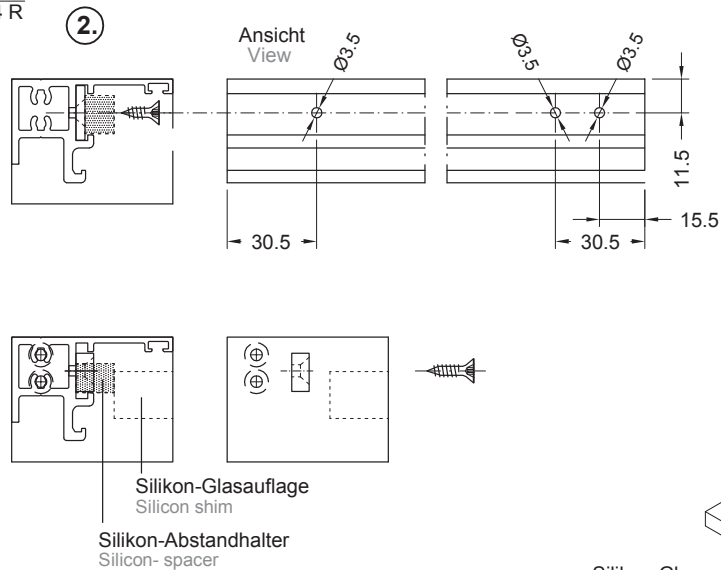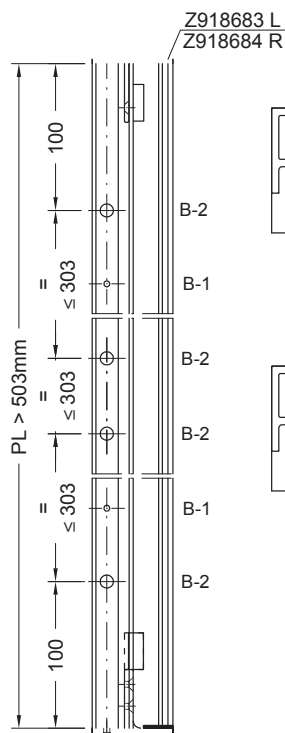


Mindestens 3 Befestigungen B-2
Minimum of 3 fixings B-2

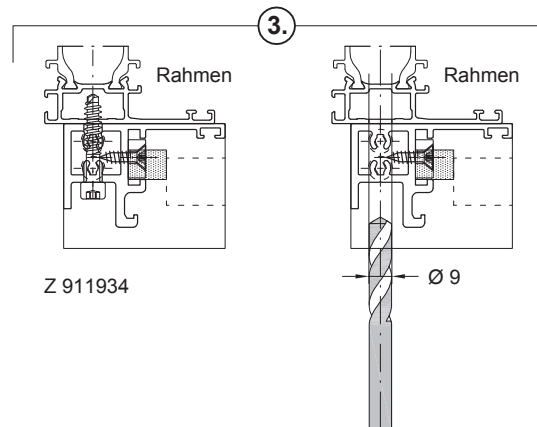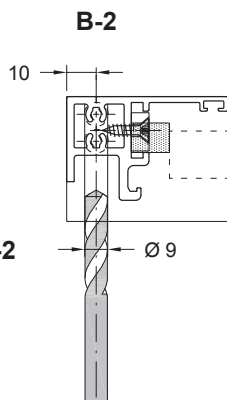


4. Profile demontieren und Blendrahmen für Befestigungsanker z.B. für Linkdrill mit Ø 13mm vorbohren. *)
 5. Verankerung (z.B. Linkdrill) einschrauben (Linksgewinde) eindichten und Grundprofil mit Fixierschraube und Befestigungsschraube M 8 x 50 anschrauben.
 6. Innere Dichtung einziehen, Glas einsetzen, äußere Glasleiste montieren und Dichtungen einziehen.
4. Dismantle profiles and frames for fixing anchor e.g. drill for Linkdrill with Ø 13mm. *)
5. Anchor (for example, LinkDrill) screw (counterclockwise thread) caulk and screw base profile with fixing screw and screw M 8 x 50th
6. Install inner gaskets, apply glass, install outer glazing beads and install gaskets.

Bearbeitungsschritte ① bis ⑥ für Mittelprofil wie bei Endprofil.


Processing steps ①-⑥ for middleprofile as for end profile.

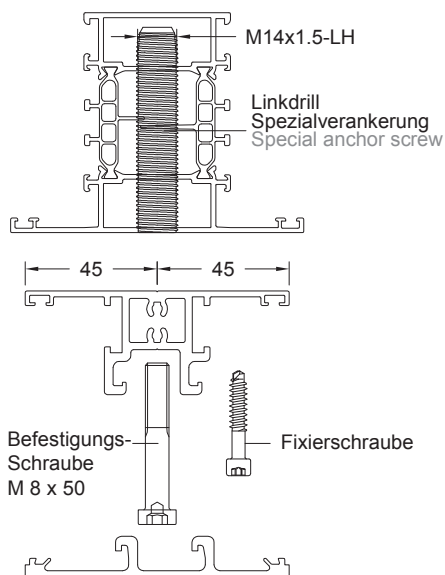


Profilbefestigung vertikal
profile attachment vertical

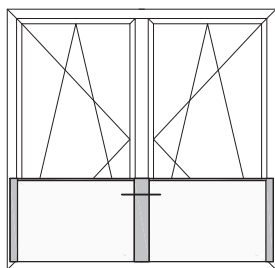



④

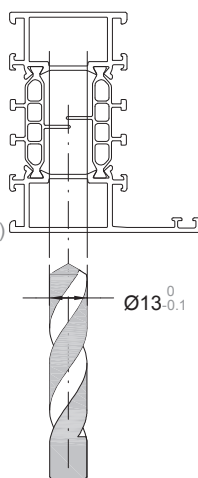

⑤


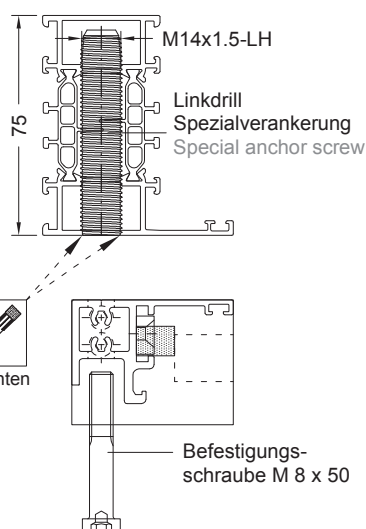


Verankerung mit Linksgewinde!
Mit Sicherungslack Z 902783 sichern
Anchoring screw with left-hand thread!
Secured with locking varnish Z 902783

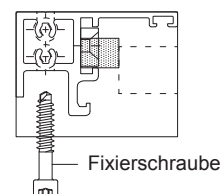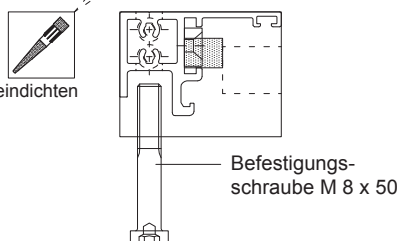

Alle Schrauben mit Sicherungslack sichern
Secure all screws with locking varnish

⑥

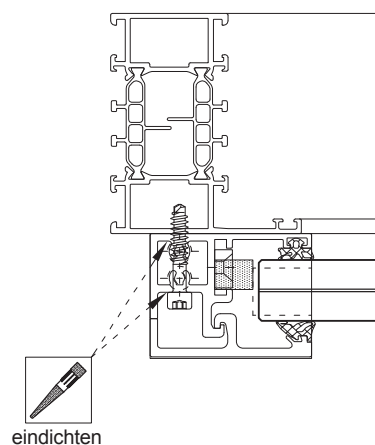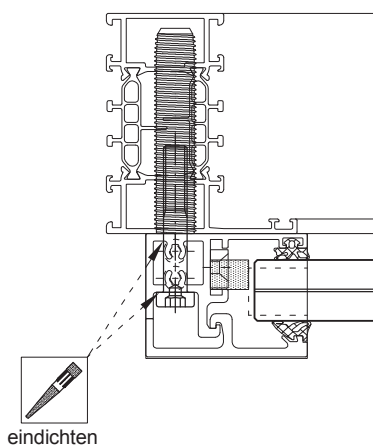


*) andere Befestigungsmittel erfordern evtl. andere Bohrungen
*) other fasteners may require other holes





Profilbefestigung horizontal
profile attachment horizontal

1. Bohrungen Ø4,2 für Fixierungsschraube mit Ø4 auf Rahmenprofil übertragen.
 2. Bohrungen Ø3,5 für seitliche Kappen bohren und Kappen anschrauben. Glasauflage und Abstandhalter einkleben.
 3. Grundprofil mit Schrauben 4,8 x 70 am Blendrahmen anschrauben und Bohrungen Ø 9mm vom Grundprofil auf den Blendrahmen übertragen.
1. transmitted holes Ø4.2 for fixing screw with Ø4 to frame profile.
 2. Holes Ø3.5 drill for lateral caps and screw. pad and spacer stick in.
 3. Basic profile with screws 4.8 x 70 screws on the frame and transmitted holes Ø 9mm from the basic profile of the window frame

Alle Schrauben mit Sicherungslack sichern
All screws secured with locking varnish

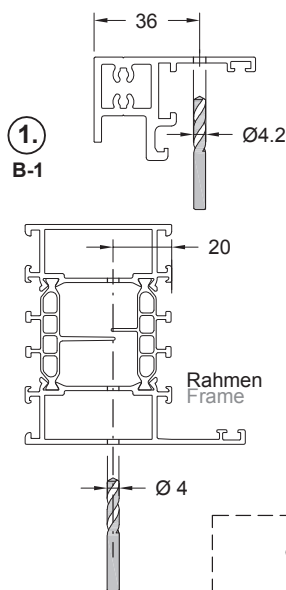

Schraube 4,8 x 70
Dient auch zur Fixierung.
Beim Verschrauben satt eindichten.
Also used for fixing
Seal tightly when screwing

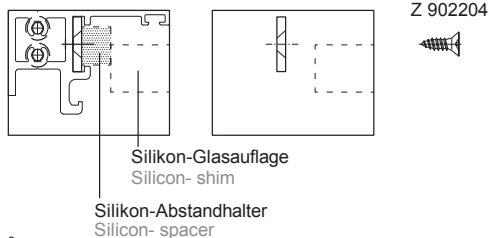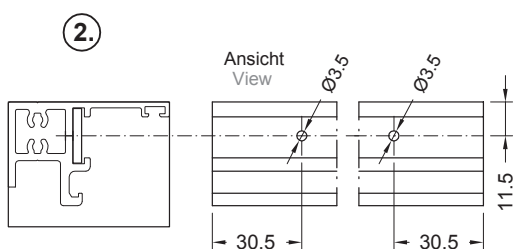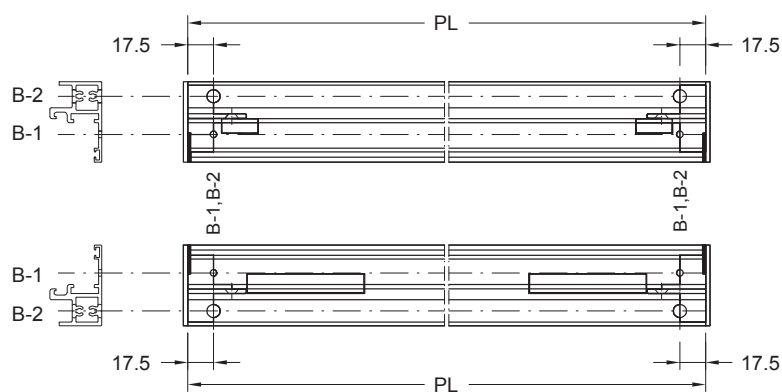
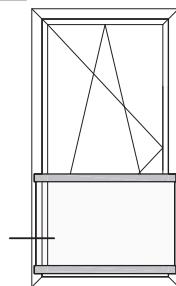


Z 902204



Silikon-Glasauflage
Silicon- shim



Silikon-Abstandhalter
Silicon- spacer

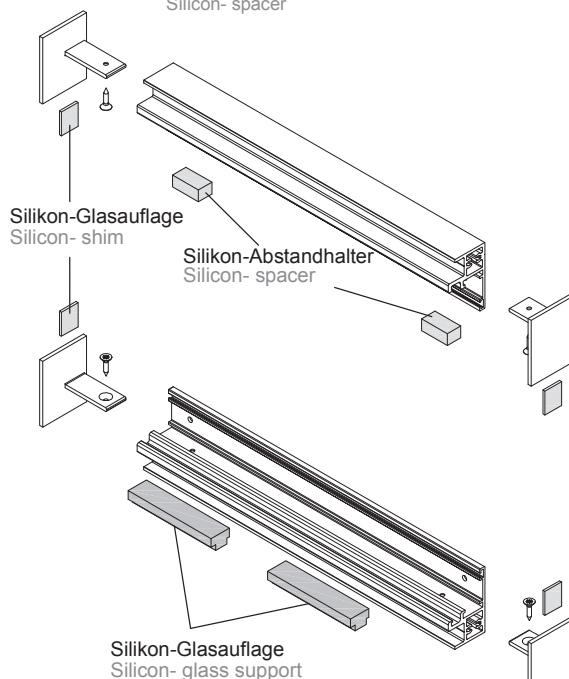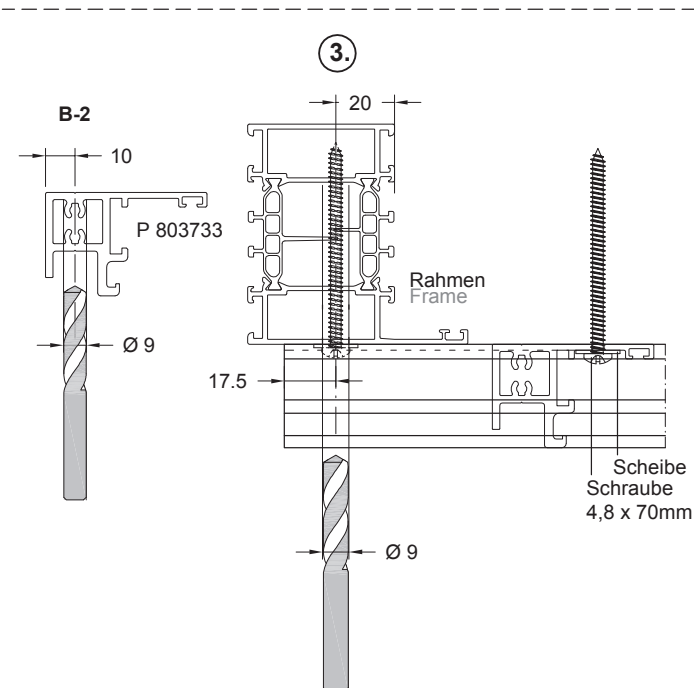

Profilbefestigung horizontal
profile attachment horizontal







4. Profile demontieren und Blendrahmen für Befestigungsanker z.B. für Linkdrill mit Ø 13mm vorbohren
5. Verankerung (z.B. Linkdrill) einschrauben (Linksgewinde) eindichten und das Grundprofil mit Schraube 4,8 x 70 und Befestigungsschraube M 8 x 50 anschrauben.
6. Innere Dichtung einziehen, Glas einsetzen, äußere Glasleiste montieren und Dichtungen einziehen.

4. Dismantle profiles and frames for fixing anchor e.g. for Linkdrill with Ø 13mm. *)
5. Anchor (for example, LinkDrill) screw (counterclockwise thread) caulk and screw base profile with screw 4,8 x 70 and screw M 8 x 50mm
6. Install inner gaskets, apply glass, install outer glazing beads and install gaskets.

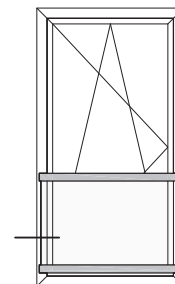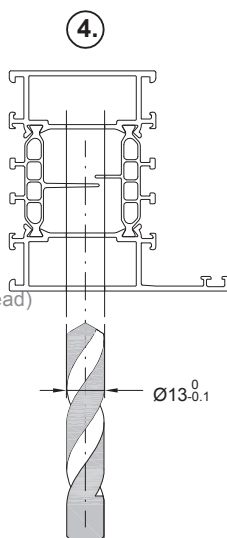

Alle Schrauben mit Sicherungslack sichern
Secure all screws secured with locking varnish



Verankerung mit Linksgewinde !
Mit Sicherungslack sichern
Anchoring screw with left-hand thread !
Secured with locking varnish

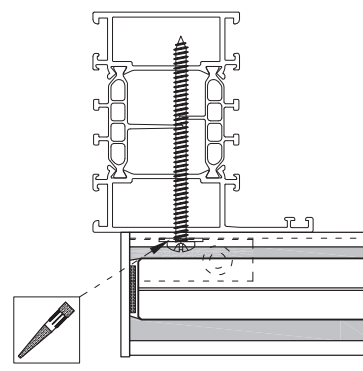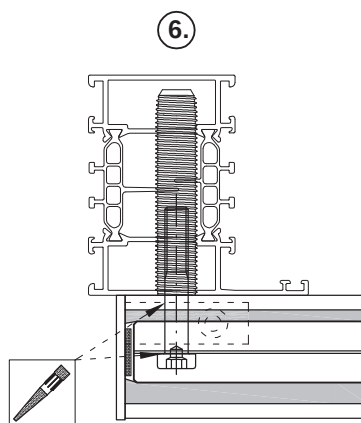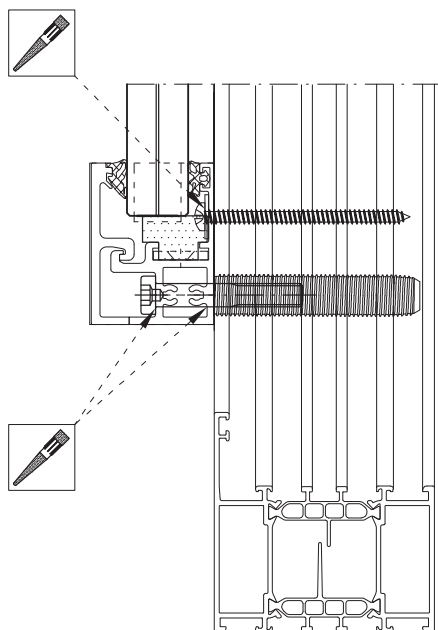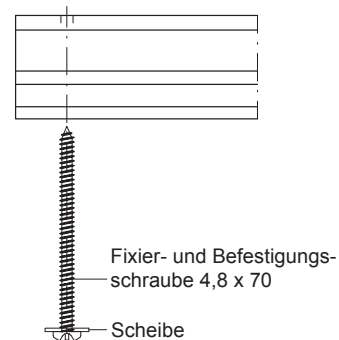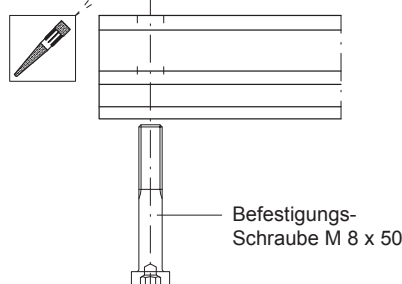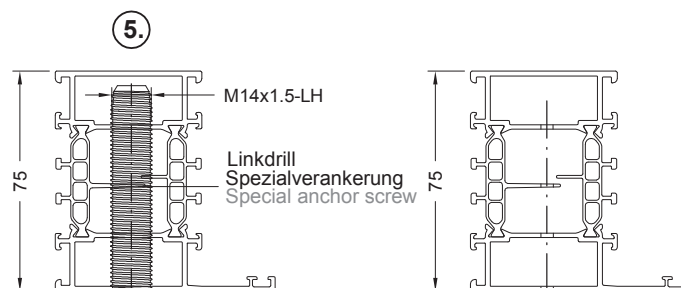

*) andere Befestigungsmittel erfordern evtl. andere Bohrungen
*) other fasteners may require other holes

Kantenschutz mit Flachprofil
Glass edge protection with flat rod

Klebebänder durchlaufend verkleben
Apply tapes continuously

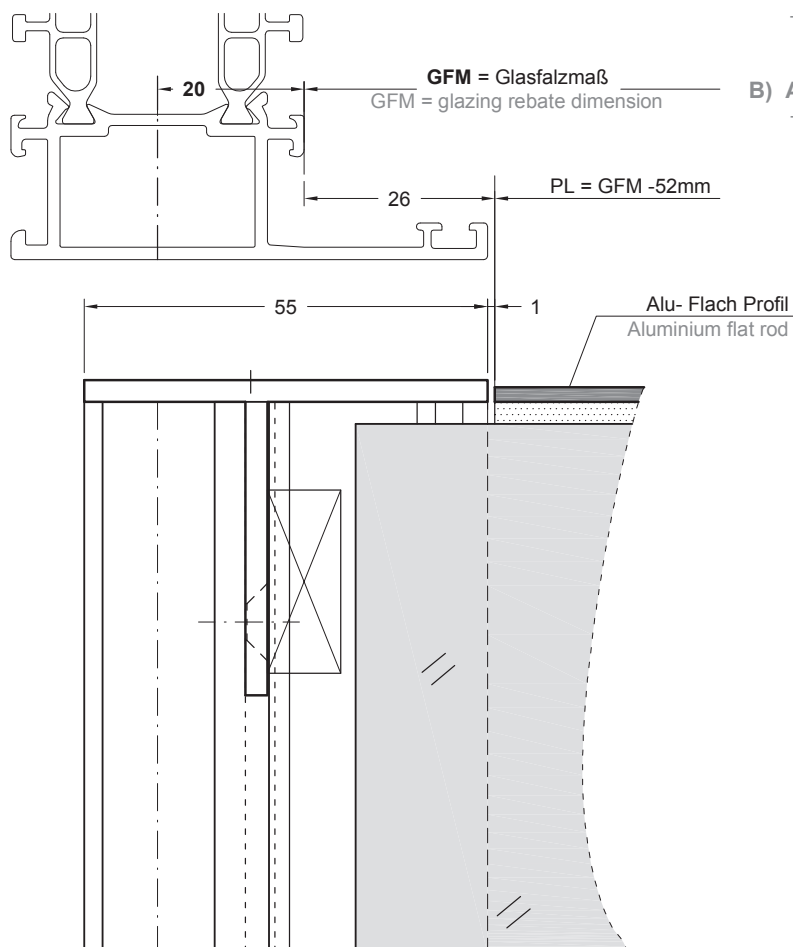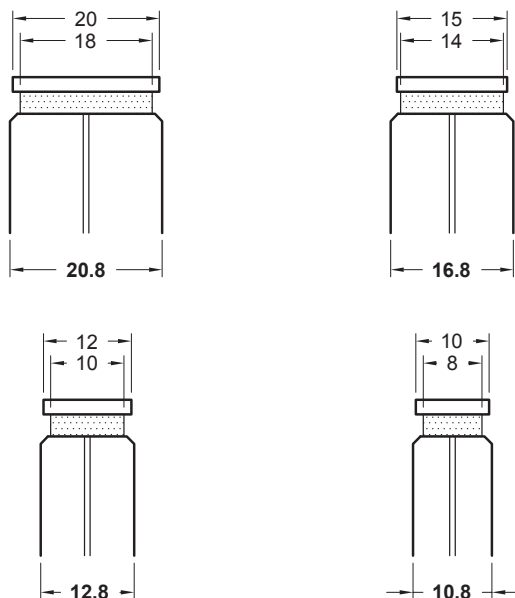

Profilbefestigung vertikal
profile attachment vertical



Verarbeitungshinweise für Klebebänder

A) Vorbereitungen:

- Die Temperatur des Bandes, Glas und im Idealfall der Umgebungstemperatur sollte zwischen 18°C und 35°C liegen, um eine bestmögliche Verklebung zu erreichen.
- Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Hierzu müssen die zu verklebenden Oberflächen mit einem Verbundglas geeigneten Reinigungsmittel und mit Hilfe von sauberen fusselfreien Tüchern gereinigt werden.
- Das Klebeband ist vor der Verklebung, auf Beschädigungen der Klebefläche und/oder Ablösung des Liners, optisch zu prüfen.

B) Auftragen:

- Um sicherzustellen, dass das Klebeband ohne Luftblasen aufgebracht wird, sollte das Klebeband möglichst planparallel, spannungsfrei (bogenförmig) und im spitzen Winkel zum Glas appliziert werden.


Processing Instructions Apply tapes

A) Preparation:

- The temperature of the tape, glass and ideally the ambient shall be between 18°C and 35°C in order to achieve the best final adhesion.
- The surface of the glass has to be clean, dry and free from impurity. Therefore it has to be cleaned with an adequate laminated glass cleaner using non-fuzzing and unsoiled cleaning cloth.
- The adhesive tape has to be checked visually for damages of the bonding area and the stripping of the liner before application.


B) Application:

- We recommend to use the tape applicator in order to ensure a linear application, no tension and avoidance of air bubbles.

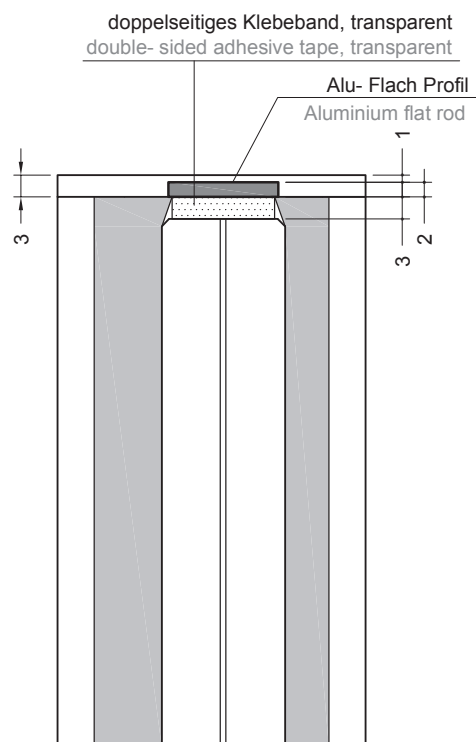


Kantenschutz mit U-Profil
Glass edge protection with U-profile


 
Profilbefestigung vertikal
profile attachment vertical



Klebebänder durchlaufend verkleben
Apply tapes continuously

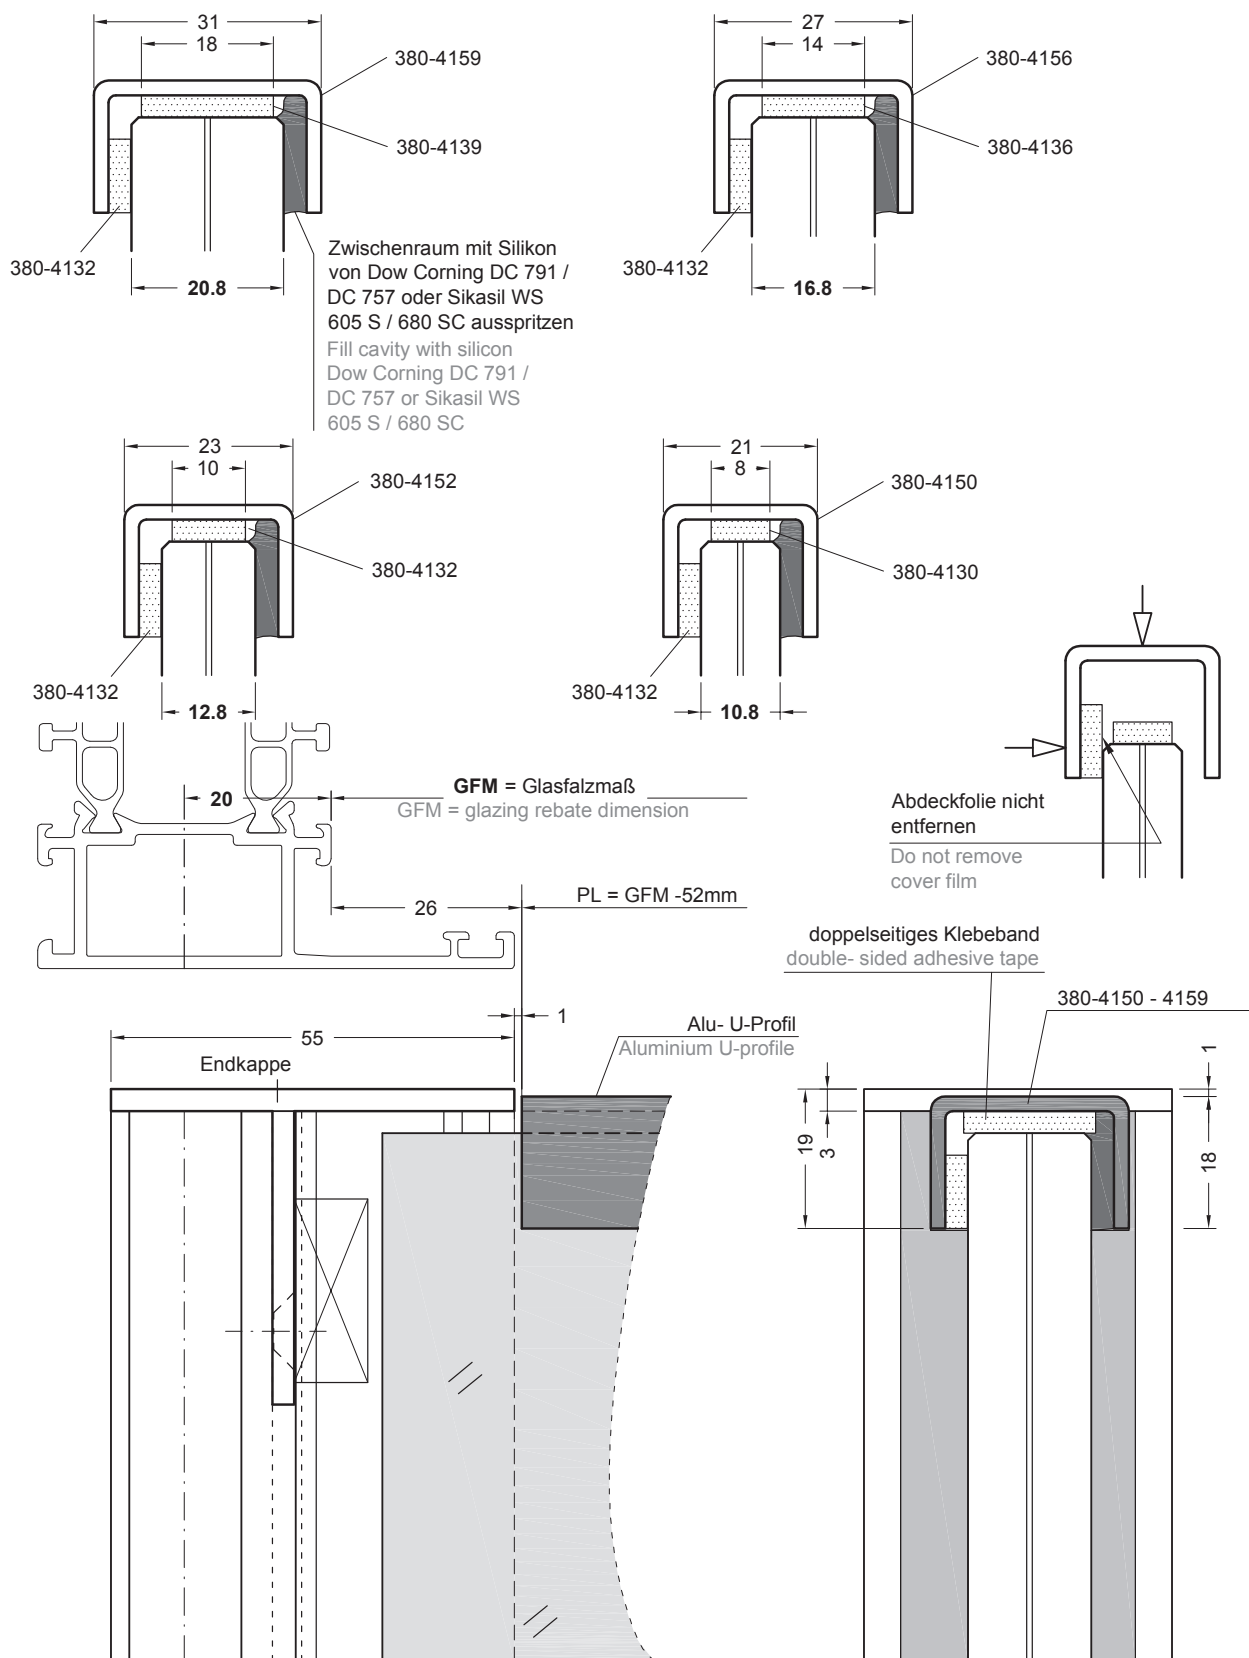



Profilbefestigung vertikal
profile attachment vertical

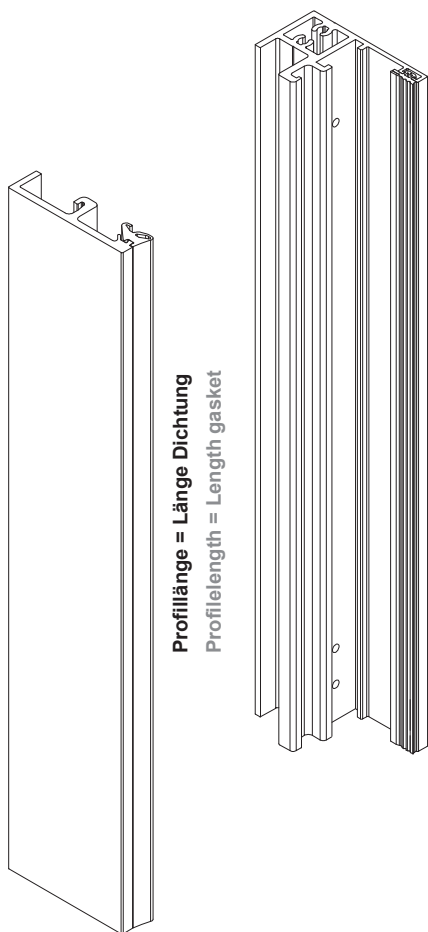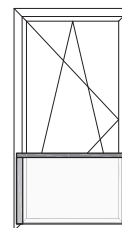

Profillänge = Länge Dichtung
Profilelength = Length gasket



Profillänge = Glashöhe + 5mm
Profile- length = Glassheight + 5mm

Profilbefestigung horizontal
profile attachment horizontal

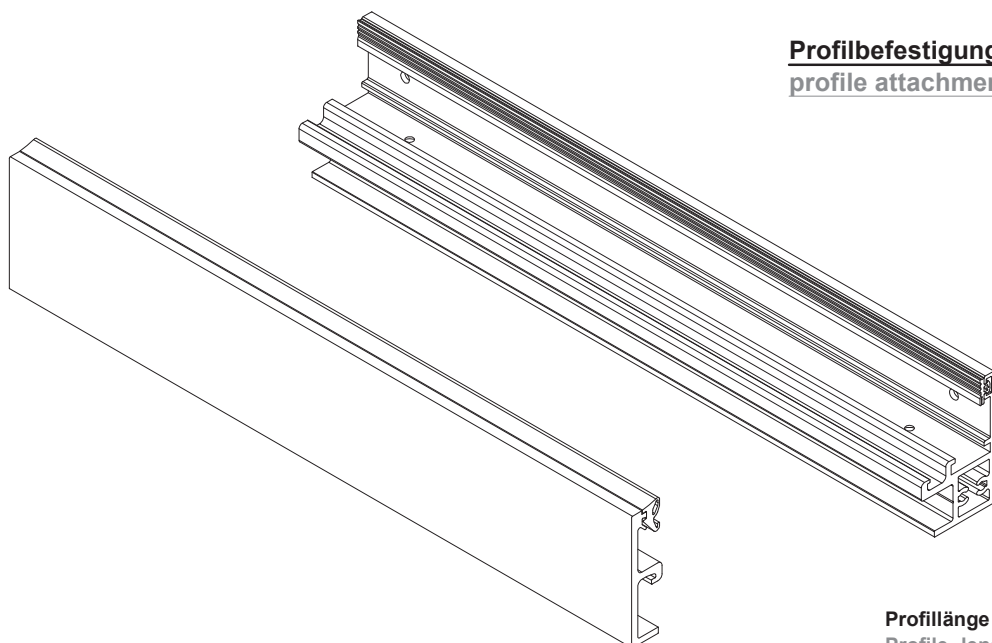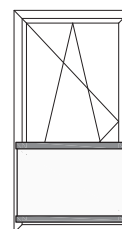

Profillänge = Glasbreite + 6mm
Profile- length = Glasswidth + 6mm

 Profilbefestigung vertikal
profile attachment vertical

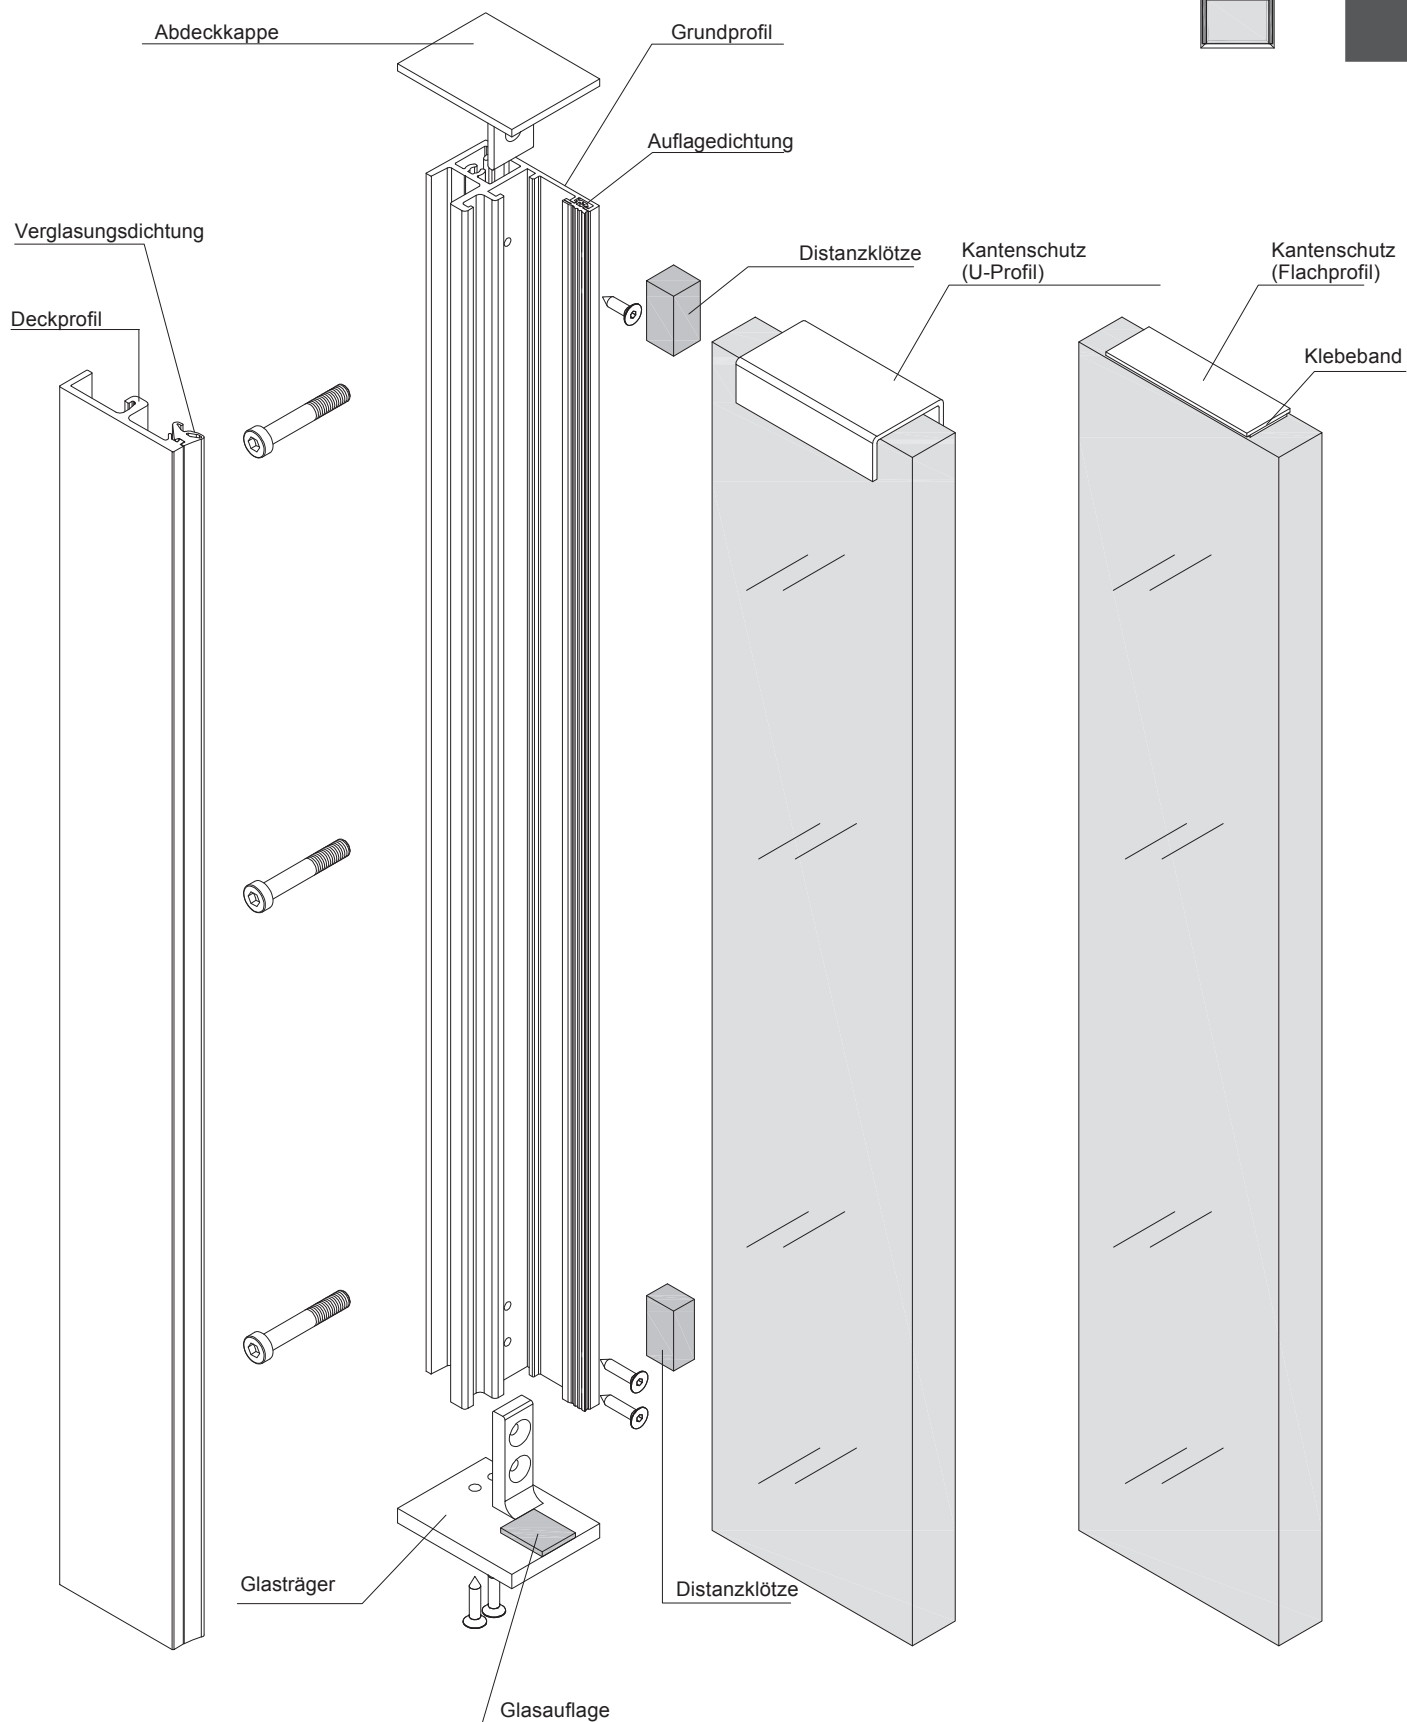

Profilbefestigung horizontal
profile attachment horizontal

